房屋安全鉴定书

鉴定编号: ZTJD[2024]0413 号

房屋名称: 大冶市东风路 21 号 2 栋 202 室

湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司

房屋概况

委托单位	王海梅	联系人	王海梅
(委托人)	T-4A4A	联系电话	13638688931
房屋名称	大冶市东风路 21 号 2 栋 202 室	产权性质	私有房产
房屋地址	大冶市东风路 21 号	产权证号	委托方未提供
产权人	王海梅	使用人	王海梅
建成年份	1996年	鉴定面积	125 平方米
地勘单位	委托方未提供	设计用途	住宅
设计单位	委托方未提供	现用途	住宅
施工单位	委托方未提供	委托日期	2024-12-26
监理单位	委托方未提供	查勘完成 日期	2024-12-27
鉴定类别	局部鉴定		
鉴定类别 说明	房屋局部安全性鉴定,轴线范围为 A-	-F×1-6 (2F)	
委托人 提供资料	房屋建设使用相关信息等		
本鉴定依 据标准及 规范	"完标": 《房屋完损等级评定标准》(建设部城住字[84]第 678 号) "危标": 《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)		
房屋使用 维修改造 灾害等历 史情况	经现场调查,未了解到相关维修改造灾害等历史情况。		
房屋外部 环境及周 边建设施 工情况	查勘时,该房屋轴线 E-F*6 处周边 1 楼有电梯井施工。		

房屋地质 勘察、地基 基础、主体 结构及其	结构 类型	砖混结构	屋盖型式	预制板屋盖	基础型式	条形基础
	层数	8层	檐口 高度	约 26.6m	楼盖 型式	预制板楼盖
他情况	该房屋建于 1996 年,主体为 8 层砖混结构,条形基础,檐口高度约 26.6m,预制板楼(屋)盖。					

备注

- 1、本鉴定书仅作为房屋安全性评估、房屋维护和危房治理的依据,不作他 用。
- 2、房屋需要进行维修、加固、重建的,应当到相关部门办理有关手续。
- 3、本鉴定书中房屋建筑面积应以产权管理部门核定的建筑面积为准。



图 1 总平面示意图

地基及损坏结构构件评定表


枚	内件名称	部位	损坏构件查勘情况	评定结果	评定标准条款
地基		主体结构以下	无地基不均匀沉降引起 的上部承重结构裂缝, 建筑物整体倾斜未超 限,综合推断地基无明 显异常。	基本完好	"完标" 第 3.2.1.1 条
基础		主体结构以下	上部结构没有因基础腐蚀、酥碱、松散、折断而出现明显位移、倾斜和宽度大于 10mm 的裂缝,综合推断基础无明显异常。	基本完好	"完标" 第 3.2.1.1 条
上	墙构件	A-F×1-6 轴线处 (2F)	墙承重构件完整牢固, 无倾斜、变形、裂缝。 (图4)	基本完好	"完标" 第 3.2.1.2 条
部承重结	板构件	A-F×1-6 轴线处 (2F)	板承重构件完整牢固, 无下挠、变形、裂缝。 (图 5)	基本完好	"完标" 第 3.2.1.2 条
构 	梁构件	A-F×1-6 轴线处 (2F)	梁构件基本平直牢固、 未见明显变形、裂缝。 (图 6)	基本完好	"完标" 第 3.2.1.2 条
围护	砌体自 承重墙	A-F×1-6 轴线处 (2F)	砌体自承重墙基本平直 牢固,未见明显倾斜, 变形。(图7)	基本完好	"完标" 第 3.2.1.2 条
结构承重	挑梁	F-E×3-4 轴线处 (2F)	挑梁完整牢固,无下挠、 变形。(图8)	基本完好	"完标" 第 3.2.1.2 条
构 件	门窗洞口过梁	A-F×1-6 轴线处 (2F)	过梁完整牢固,无下挠、变形、裂缝。(图9)	基本完好	"完标" 第 3.2.1.2 条
其他	楼地面	A-F×1-6 轴线处 (2F)	楼地面平整完好。 (图 10)	完好	"完标" 第 3.1.1.5 条

	门窗	A-F×1-6 轴线处 (2F)	门窗部分翘裂,门窗框变 形,开关不灵。 (图 11、 12、13)	一般损坏	"完标" 第 3.3.2.1 条
	内抹灰	C-D×5-6 轴线处 (2F)	内抹灰层部分稍有起 皮、裂缝、剥落。(图 14)	基本完好	"完标" 第 3.2.2.3 条
其	内抹灰	C-D×1-2 轴线处 (2F)	内抹灰层裂缝有渗水痕迹。(图 15)	一般损坏	"完标" 第 3.3.2.3 条
他	外抹灰	A-F×1-6 轴线处 (2F)	墙体外抹灰层基本牢 固,稍有风化污损、未 见明显损坏。(图 16)	基本完好	"完标" 第 3.2.2.2 条
	顶棚	A-F×1-6 轴线处 (2F)	顶棚完整牢固,无变形、 下垂。(图 17)	基本完好	"完标" 第 3.2.2.4 条
	电照	A-F×1-6 轴线处 (2F)	电器设备、线路、照明 装置完好。(图 18)	基本完好	"完标" 第 3.2.3.2 条
	水卫	A-F×1-6 轴线处 (2F)	上、下水管道基本畅通, 各种卫生器具基本完 好。(图 19)	基本完好	"完标" 第 3.2.3.1 条

建筑物整体倾斜检测报告


工程名称	大治市东风路 21 号 2 栋 202 室	室房屋安全鉴	定	
检测内容	建筑物整体倾斜			
检测性质	既有建筑结构性能检测			
检测依据	1、《建筑变形测量规范》(J 2、《危险房屋鉴定标准》(J)	
委托人	王海梅			
地址	大冶市东风路 21 号 2 栋			
检测仪器 及编号	全站仪(编号: F230413)			
检测范围	整栋鉴定	检测日期	2024-12-27	
联系人	王海梅	联系电话	13638688931	
检测结论	建筑物倾斜检测点共 8 个, 8 个点的倾斜率范围为 0.00%~0.13%,房屋整体倾斜率未超过《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)中所规定的危险点标准值。 具体检测数据见附件 3。			
备注	建筑物整体倾斜率为: 倾斜值/建筑高度 ×100% 附: 倾斜值=Qi + 平距-Qi + 平距; 建筑高度=Qi + 高程-Qi + 高程; i 为点位编号。 附件 1 建筑物倾斜检测示意图 附件 2 建筑物倾斜检测布点平面示意图 附件 3 建筑物倾斜检测数据表			

附件1 建筑物倾斜检测示意图

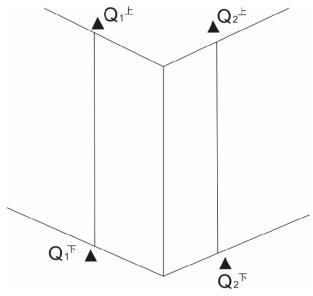

建筑物倾斜检测示意图 (侧视)

附件 2 建筑物倾斜检测布点平面示意图

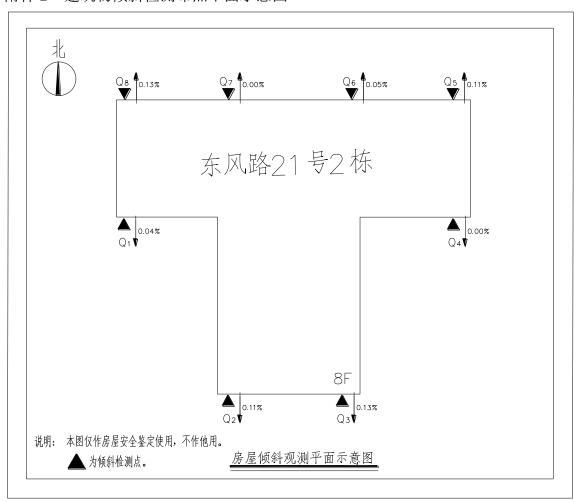

建筑物倾斜检测布点平面示意图 (俯视)

附件 3 建筑物倾斜检测数据表

建筑物倾斜检测数据表

大冶市东风路 21 号 2 栋				
点位	观测高度 (m)	倾斜值 (m)	倾斜率	
Q_1	14.413	0.005	0.04%	
Q_2	24.402	0.027	0.11%	
Q_3	24.539	0.032	0.13%	
Q ₄	21.559	0.001	0.00%	
Q_5	21.146	0.023	0.11%	
Q_6	23.631	0.012	0.05%	
Q_7	22.946	0.000	0.00%	
Q ₈	18.444	0.024	0.13%	

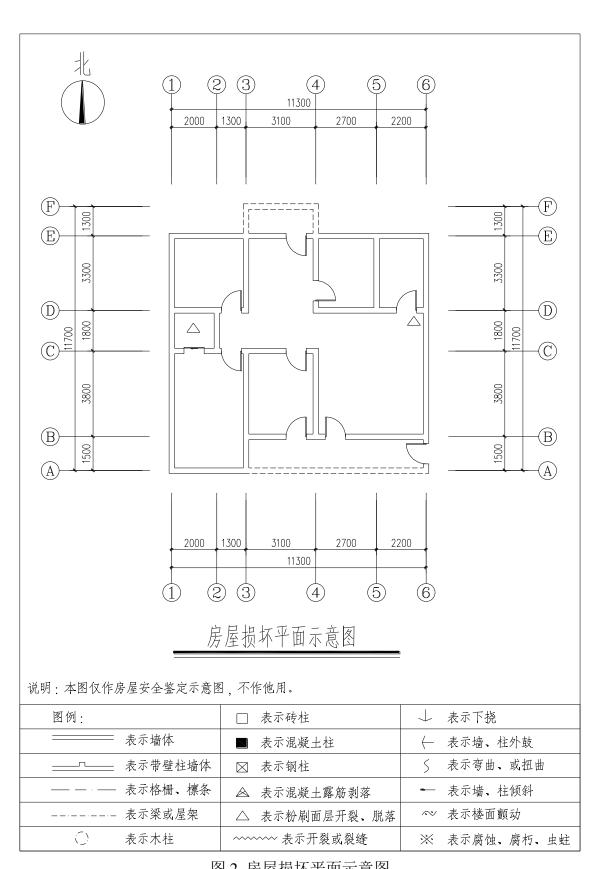


图 2 房屋损坏平面示意图



图 3 房屋立面图

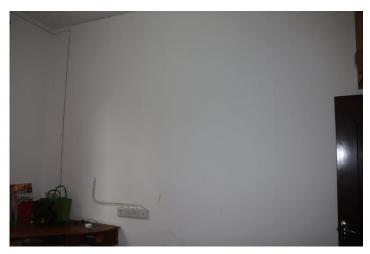


图 4 墙承重构件完整牢固, 无倾斜、变形、裂缝



图 5 板承重构件完整牢固, 无下挠、变形、裂缝



图 6 梁构件基本平直牢固、未见明显变形、裂缝。



图 7 砌体自承重墙基本平直牢固,未见明显倾斜,变形



图 8 挑梁完整牢固, 无下挠、变形



图 9 过梁完整牢固, 无下挠、变形、裂缝



图 10 楼地面平整完好



图 11 门窗部分翘裂,门窗框变形,开关不灵



图 12 门窗部分翘裂,门窗框变形,开关不灵



图 13 门窗部分翘裂,门窗框变形,开关不灵



图 14 内抹灰层部分稍有起皮、裂缝、剥落



图 15 内抹灰层裂缝有渗水痕迹



图 16 墙体外抹灰层基本牢固,稍有风化污损、未见明显损坏



图 17 顶棚完整牢固, 无变形、下垂



图 18 电器设备、线路、照明装置完好



图 19 上、下水管道基本畅通,各种卫生器具基本完好

房屋鉴定结论及处理建议

房屋损坏情况综述	结合现场查勘及检测资料分析,该房屋主要情况为: 其他:门窗部分翘裂,门窗框变形,开关不灵;内抹灰部分位置裂缝有 渗水痕迹。
房屋损坏原因分析	结合现场查勘及检测资料分析,该房屋损坏原因为: 房屋使用过程中维护不足。
鉴定结论及处理建议	综合现场查勘及检测数据分析,根据《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)及《房屋完损等级评定标准》(建设部城住字[84]第 678 号)综合评定该房屋鉴定区域既不存在危险点,也不存在安全隐患。 备注: 1、在正常使用条件下,本鉴定有效期时限为一年; 2、本鉴定书仅作为房屋安全性评估、房屋维护和危房治理的依据,不作他用; 3、房屋需要进行维修、加固、重建的,应当到相关部门办理有关手续; 4、本鉴定书中房屋建筑面积仅作为鉴定收费依据,具体应以产权管理部门核定的建筑面积为准。 建议: 正常使用并加强日常检查及维护
安全等级	无 (局部鉴定)
	鉴定人: 审核人: 签发日期: 年 月 日 湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司(单位公章)